

Установите весы на твердой горизонтальной поверхности, как описано в инструкции.

Включите весы.

Удерживая нажатой кнопку ZERO, два раза быстро нажмите MC. Весы переходят в режим калибровки горит «P 0».

Кнопкой ZERO измените положение десятичной точки (кол-во знаков после запятой).

Выбрав нужное значение нажмите HOLD.

Установите кнопками TARE (T) и ZERO (O) наибольший предел взвешивания весов, затем нажмите HOLD.

Увидите число «bt.2400», его не меняем, нажимаем HOLD.

Горит «d x» - устанавливаете дискретность кнопкой ZERO, затем нажимаем HOLD.

Горит «CAL ?» нажимаете HOLD. Идет калибровка ноля, затем горит «LOAD».

Ставьте образцовые гири произвольной массы, но не менее 20% от НПВ весов.

Нажимаете HOLD.

Кнопками TARE (T) и ZERO (O) вводим массу поставленных гирь, затем HOLD.

Калибровка завершена.