

Установите весы на твердой горизонтальной поверхности, как описано в инструкции.
Включите весы.
Удерживая нажатой кнопку ZERO, два раза быстро нажмите MC. Весы переходят в режим калибровки горит «P 0».
Кнопкой ZERO измените положение десятичной точки (кол-во знаков после запятой).
Выбрав нужное значение нажмите HOLD.
Установите кнопками TARE (T) и ZERO (O) наибольший предел взвешивания весов, затем нажмите HOLD.
Увидите число «bt.2400», его не меняем, нажимаем HOLD.
Горит «d x» - устанавливаете дискретность кнопкой ZERO, затем нажимаем HOLD.
Горит «CAL ?» нажимаете HOLD. Идет калибровка ноля, затем горит «LOAD».
Ставьте образцовые гири произвольной массы, но не менее 20% от НПВ весов.
Нажимаете HOLD.
Кнопками TARE (T) и ZERO (O) вводим массу поставленных гирь, затем HOLD.
Калибровка завершена.